

POWERTEC

205C, 255C & 305C

MANUAL DE UTILIZARE



ROMANA



Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland
www.lincolnelectric.eu



Declaratie de conformitate

CE
09

LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.

Declara ca echipamentul de sudare:

K14054-1	POWERTEC 205C
K14054-2	POWERTEC 205C
K14055-1	POWERTEC 255C
K14055-2	POWERTEC 255C
K14056-1	POWERTEC 305C
K14056-2	POWERTEC 305C
K14056-3	POWERTEC 305C
K14056-4	POWERTEC 305C

este conform cu urmatoarele directive:

2006/95/CEE, 2004/108/CEE

si a fost realizat in conformitate cu urmatoarele standarde:

EN 60974-1, EN 60974-5, EN60974-10:2007

23.09.2009

Paweł Lipinski
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

VA MULTUMIM! Pentru ca ati ales CALITATEA produselor Lincoln Electric.

- Examinati cu atentie ambalajul si echipamentul pentru a descoperi eventualele deteriorari. Reclamatiile pentru deteriorari survenite in timpul transportului trebuie sa fie transmise imediat furnizorului Dvs.
- Inscrieti in tabelul de mai jos, in vederea utilizarii ulterioare, datele de identificare ale echipamentului: denumirea modelului, numarul de cod si numarul de serie (care pot fi gasite pe placuta de identificare a echipamentului).

Denumire Model:

Cod & Serie:

Data si locul cumpararii:

CUPRINS

Masuri de securitate a muncii	1
Instructiuni de instalare si de utilizare	2
Compatibilitate Electromagnetica (EMC)	5
Date Tehnice	6
WEEE	7
Lista de piese	7
Schema electrica	7
Accesoriu	7

Masuri de securitate a muncii

11/04



ATENTIE!

Echipamentul va fi folosit numai de catre persoanele calificate si instruite pentru aceasta. Toate operatiile de instalare, utilizare, intretinere si reparatii vor fi efectuate numai de catre persoanele calificate. Cititi cu atentie si insusiti-va instructiunile din acest manual. Orice abatere poate duce la deteriorarea echipamentului, accidente sau chiar pierderi de vieti. Mai jos sunt descrise semnificatiile simbolurilor de avertismant folosite. Lincoln Electric nu raspunde pentru defectiunile cauzate de instalarea incorecta, intretinerea necorespunzatoare sau folosirea gresita a echipamentului.

	ATENTIE: acest simbol arata ca instructiunile respective trebuie urmate intocmai pentru a evita accidentarea grava, pierderea vietii, deteriorarea echipamentului. Protejati-va pe dumneavoastra si pe cei din jurul dumneavoastra de accidente grave sau chiar de pierderea vietii.
	CITITI SI INSUSITI-VA INSTRUCTIUNILE: cititi si insusiti-va instructiunile din acest manual inainte de a utiliza echipamentul. Arcul electric de sudare poate fi periculos. Orice abatere de la aceste instructiuni poate cauza accidentarea, pierderea vietii, deteriorarea echipamentului.
	ELECTROCUTAREA POATE CAUZA MOARTEA: Echipamentul de sudare genereaza tensiuni ridicate. Nu atingeti electrodul, clestele de masa sau piesele de sudat atunci cand echipamentul este pornit. Izolati-va din punct de vedere electric fata de acestea.
	ECHIPAMENT SUB TENSIUNE: Intrerupeti alimentarea echipamentului folosind comutatorul corespunzator sau de la tabloul de sigurante, inainte de orice interventie asupra aparatului. Realizati impamantarea echipamentului in conformitate cu normele in vigoare.
	ECHIPAMENT SUB TENSIUNE: Verificati periodic starea cablurilor de alimentare si de sudare. Daca descoperiti deteriorari ale izolatiei, inlocuiti imediat cablul respectiv. Nu asezati clestele port-electrod sau pistoletul de sudare direct pe masa de sudare sau pe orice alta suprafata care se afla in legatura cu cablul de masa, pentru a evita pericolul amorsarii accidentale a arcului.
	CAMPURILE ELECTRICE SI MAGNETICE POT FI DAUNATOARE: Trecerea curentului electric prin orice conductor genereaza campuri electromagnetice (EMF). Aceste campuri pot afecta functionarea stimulatoarelor cardiace; persoanele care folosesc astfel de dispozitive medicale trebuie sa consulte medicul inainte de a folosi acest echipament de sudare.
	CONFORMITATE CE: Echipamentul corespunde cerintelor directivelor Comunitatii Europene.
	FUMUL SI GAZELE EMISE LA SUDARE POT FI DAUNATOARE: In timpul sudarii sunt emanate gaze care pot afecta sanatatea. Evitati inhalarea acestor emanatii gazoase. Folositi sisteme adecvate pentru ventilare sau pentru eliminarea gazelor si fumului din zona de lucru.
	RADIATIILE EMISE DE ARCUL ELECTRIC POT PROVOCA ARSURI: In timp ce sudati sau asistati la sudare, folositi o masca de sudare cu filtru corespunzator si geam de protectie pentru a va proteja ochii de radiatiile emise de arc si de stropii de metal topit. Folositi imbracaminte de protectie rezistenta la flacari. Protejati persoanele din jur avertizandu-le sa nu se expuna radiatiilor si folosind panouri despartitoare ne-inflamabile.
	STROPII DE SUDURA POT PROVOCA EXPLOZII SAU INCENDII: Intaturati materialele inflamabile din zona de sudare si tineti prestat in apropiere un extintor. Stropii de sudura si alte materiale incinse in procesul de sudare se pot strectura usor catre zonele adiacente ale postului de lucru. Nu executati operatiile de sudare pe rezervoare, tobe sau containere inainte de a va asigura ca nu exista vaporii toxicii sau inflamabili. Nu folositi echipamentul in medii cu gaze inflamabile, vaporii sau lichide combustibile.
	PIESELE SUDATE POT PROVOCA ARSURI: Procesul de sudare genereaza o mare cantitate de caldura. Suprafetele si materialele fierbinti din zona de sudare pot provoca arsuri grave. Folositi manusi de protectie si cesti speciali pentru manipularea materialelor si pieselor din zona de sudare.
	SIGURANTA: Acest echipament poate fi folosit pentru a realiza operatii de sudare ce urmeaza a fi executate in medii cu pericol ridicat de socuri electrice.



BUTELIILE DETERIORATE POT EXPLODA: Folositi numai buteliile care contin gazul de protectie prevazut pentru aplicatia de sudare la care lucratii. Folositi reductoare de presiune speciale pentru gazul si presiunile respective. Buteliile se tin intotdeauna in pozitie verticala, fixate intr-un suport special. Nu deplasati sau transportati buteliile fara capacete de protectie. Nu permiteti ca vreun cablu sau alta componenta aflata sub tensiune sa atinga buteliile de gaz. Buteliile trebuie sa fie depozitate in afara zonelor care prezinta pericolul deteriorarii acestora, a zonelor in care se sudeaza sau a surselor de caldura.

Instructiuni de instalare si de utilizare

Cititi cu atentie intregul capitol inainte de a instala sau de a utiliza echipamentul de sudare.

Amplasare

Aceasta masina va functiona si in conditii grele de mediu. Cu toate acestea, este important sa se respecte unele simple masuri preventive pentru a creste fiabilitatea si siguranta in functionare.

- Nu asezati sau utilizati aparatul pe suprafete cu inclinari mai mari de 15° fata de orizontala.
- Nu folositi aparatul pentru dezghetarea tevilor.
- Aparatul trebuie sa fie asezat astfel incat circulatia aerului inspre si dinspre fantele de ventilare sa se faca liber, fara nici un fel de restrictii. Nu acoperiti aparatul, in timpul functionarii acestuia, cu hartii, imbracaminte sau carpe.
- Trebuie redusa cat mai mult posibil cantitatea de praf si mizerie ce poate fi absorbita in aparat.
- Aparatul are clasa de protectie IP23. In limita posibilitatilor, pastrati-l uscat si nu-l asezati pe suprafete umede sau in balte.
- Amplasati echipamentul departe de alte utilaje radio-comandate. Functionarea normala a aparatului poate influenta negativ functionarea acestora, ceea ce poate provoca accidente sau deteriorari ale echipamentelor. Cititi cu atentie si capitolul despre compatibilitate electromagnetica din manual.
- Nu utilizati aparatul in zone in care temperatura mediului ambiant este mai mare de 40°C.

Durata activa si supraincalzirea

Durata activa a unui echipament de sudare este procentul de timp dintr-o perioada de baza de 10 minute in care sudorul poate lucra cu un anumit curent de sudare.

Exemplu: 35% durata activa:



Sudare 3,5 minute. Pauza 6,5 minute.

Prelungirea excesiva a duratei active va determina activarea circuitului de protectie termica.

Transformatorul de sudare al echipamentului este protejat impotriva supraincalzirii de un termostat. Cand aparatul se incalzeste excesiv, circuitul de sudare este dezactivat si se aprinde indicatorul luminos termic. Dupa ce aparatul se raceste pana la o temperatura sigura, indicatorul luminos se stinge si masina revine la functionarea normala. Nota: din motive de securitate a muncii, masina nu va fi reactivata daca nu a fost eliberat traga-cul pistoletului de sudare.



La supraincalzire Se reduce durata activa sau Se reduc parametrii de lucru

Conexiunea de alimentare

Conexiunile de alimentare si de sudare vor fi realizate si protejate in conformitate cu normele in vigoare.

Se vor verifica tensiunea de alimentare, numarul de faze si frecventa curentului furnizat echipamentului inainte de pornirea acestuia. Se va verifica si conexiunea de impamantare intre echipament si sursa de alimentare.


Tensiunea de alimentare admisa pentru echipamentele Powertec este:

- 3x400V 50/60Hz, pentru aparatele avand codurile numerice K14054-1, K14055-1, K14056-1, K14056-3.
- 3x230V si 3x400V 50/60Hz, pentru aparatele avand codurile numerice K14054-2, K14055-2, K14056-2, K14056-4. Aparatele vin setate din fabrica pentru 400V.

Pentru informatii suplimentare consultati capitolul "Date tehnice" din manual sau informatiile de pe placuta de identificare a echipamentului.

Daca este necesara schimbarea tensiunii de alimentare:

- Se opreste masina si se desface conexiunea acestaia la sursa de alimentare.
- Se demonteaza panoul lateral al carcasaui masinii.
- Se conecteaza X11 si X12 conform diagramei de mai jos:

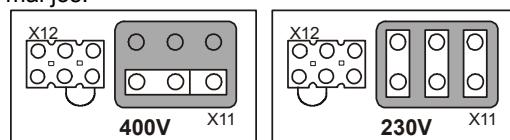

- Se monteaza la loc panoul lateral.

Se verifica daca conexiunea de alimentare furnizeaza suficienta putere pentru functionarea normala a echipamentului. Dimensiunile necesare ale sigurantelor cu intarziere (sau ale disjunctorului cu caracteristica "D") si ale cablurilor sunt indicate in capitolul "Date tehnice".

A se vedea pozitiile [1] si [12] din imaginile de mai jos.


Conexiunile de sudare

A se vedea pozitiile [8] si [10] din imaginile de mai jos.


Elemente de comanda si functionale

1. Comutator principal Pornit/Oprit si Indicator alimentare: Dupa conectarea la reteaua de alimentare si punerea in functiune a echipamentului, indicatorul se aprinde, aratand ca masina este gata de lucru.


2. Indicator luminos termic: Indicatorul se aprinde la supraîncalzirea aparatului, după dezactivarea circuitului de sudare. Lasati masina pornita pentru a permite racirea componentelor interne; utilizarea normala a acestuia va fi din nou posibila după stingearea indicatorului.

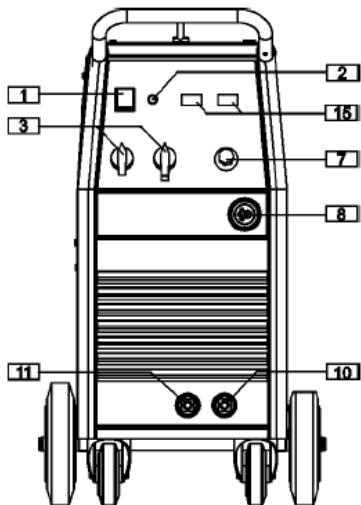


3. Selectoarele treptelor de tensiune: POWERTEC 205C are un selector (cu 10 trepte). POWERTEC 255C și 305C au 2 selectoare (cu 2 și 10 trepte).
4. Selectorul modului de lucru al pistoletului: Permite functionarea pistoletului în 2 sau 4 timpi. Ciclurile de lucru 2T/4T sunt ilustrate în figura de mai jos:

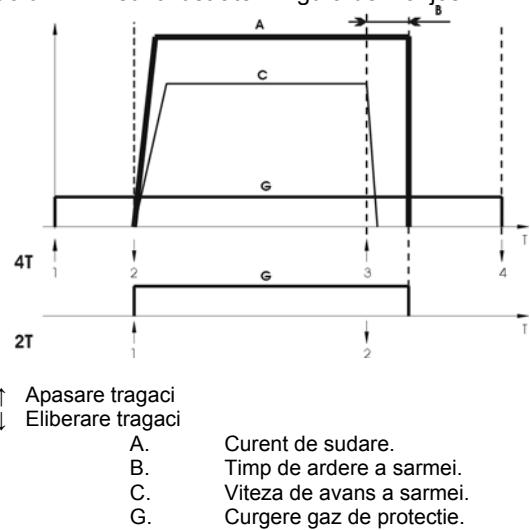

5. Selector Avans sarma la rece / Purjare gaz: Permite avansul sarmei sau curgerea gazului fără ca circuitul de sudare să fie activat.
6. Buton de reglare a timpului de sudare la sudarea in coridoane scurte: Permite reglarea intervalului de sudare la o valoare între 0,2 și 6,5 secunde.

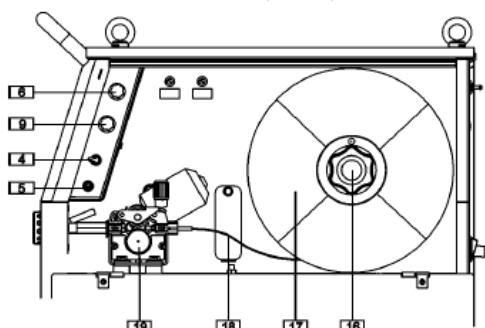

7. Buton de reglare a vitezei de avans a sarmei: Permite reglajul continuu al vitezei de avans a sarmeii în domeniul 1,0 – 20 m/min.
8. Conector EURO: Pentru conectarea pistoletului de sudare.
9. Buton de reglare a timpului de ardere a sarmeii: Permite reglarea lungimii sarmeii care mai ieșe din duza de contact după încheierea sudării, prin reglarea timpului de ardere în domeniul 20 – 330 ms.
10. Borna negativa de sudare de inductanta ridicata: Pentru conectarea cablului de masa.
11. Borna negativa de sudare de inductanta scazuta: Pentru conectarea cablului de masa.

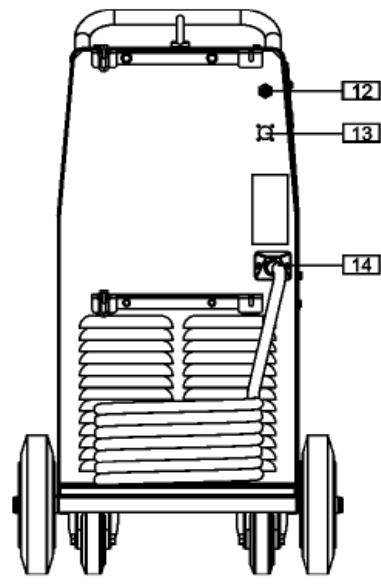

12. Conector: pentru racordarea furtunului de alimentare cu gaz de protecție.
13. Orificiu acoperit: pentru priza preîncalzitorului de CO₂ (24VAC/80W).
14. Cablu alimentare: Pe acesta se va monta un stecher corespunzător normelor locale în vigoare, numai de către persoane special calificate.
15. Afisaje digitale A / V: disponibile ca set optional K14049-1. Se comanda separat.

Conexiunile cablurilor de sudare


Se introduce conectorul cablului de masa în una din bornele [10] sau [11]. Celalalt capat al cablului de masa se prinde pe piesa de sudat cu ajutorul clemei de fixare.

Conectorul Euro al pistoletului se introduce în cupla specială [8] de pe panoul frontal al mașinii, după ce au fost montate liner-ul și duza de contact corespunzătoare diametrului de sarma și tipului de material utilizat.

Incarcarea bobinei de sarma

Se introduce bobina de sarma pe ax, astfel încât bobina să se rotească în sensul acelor de ceas la derularea sarmeii.

Aceste echipamente au fost gândite să lucreze cu bobine de 15 kg (300mm) și bobine de 5 kg (200mm). Pentru bobinele de 15 kg (300mm) va fi necesar un adaptor corespunzător (K10158)

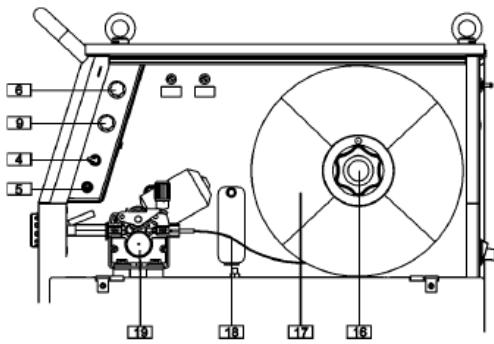

16. Ax.
17. Bobina.
18. Sarma-electrod.
19. Mecanism de avans.

Se verifica daca stiftul de fixare al bobinei a intrat in orificiul corespunzator al axului.

Se pune la loc bucsa de fixare a bobinei pe ax.

Se monteaza rola de avans corespunzatoare diametrului si tipului sarmeii utilizate.

Se taie capatul indoit al sarmeii si se indreapta sarma pe o lungime de circa 200 mm.

ATENTIE!

Capatul ascutit al sarmeii poate provoca rani.

Rotiti bobina si introduceti capatul sarmeii, prin mecanismul de avans, pana in conectorul Euro al pistoletului.

Alimentarea sarmeii de sudare

Se deschide capacul lateral al masinii.

Se monteaza rola de avans corespunzatoare diametrului si tipului sarmeii utilizate.

Se incarca o bobina de sarma pe axul dispozitivului de avans.

Se taie capatul indoit al sarmeii si se indreapta sarma pe o lungime de circa 200 mm.


Se introduce capatul sarmeii, prin mecanismul de avans, pana in conectorul Euro al pistoletului.

Reglati corespunzator forta de apasare a rolei conduse.

Reglarea franei axului

Pentru a evita derularea necontrolata a bobinei de sarma, axul a fost prevazut cu un mecanism de franare.

Reglarea se face prin rotirea surubului M10, plasat in interiorul axului, dupa desurubarea bucsiei de fixare a bobinei.

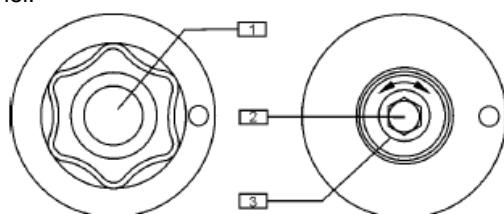

- 1 Bucsa de fixare.
2 Surub de reglare M10.
3 Arc presor.

Rotind surubul M10 in sensul acelor de ceas maresti presiunea arcului si implicit momentul de franare.

Rotind surubul M10 in sens invers reduce presiunea arcului si momentul de franare.

Dupa efectuarea reglajului, se monteaza la loc bucsa de fixare a bobinei pe ax.

Reglarea fortei de apasare a rolei conduse

Inainte de a incepe sa sudati, este bine sa intelegeti cum sa reglati corect tensiunea sarmeii

Forta de apasare se regleaza prin rotirea piulitei speciale, in sens orar pentru cresterea fortei si invers pentru reducerea acesteia.

ATENTIE!

Daca forta de apasare e prea mica, rola va patina pe sarma. Daca forta e prea mare, sarma poate fi deformata, ceea ce va duce la probleme in avansul sarmeii prin pistolet. In mod normal, se reduce apasarea pana cand rola incepe sa patineze pe sarma, apoi se maresteste din nou, usor, rotind piulita inapoi o tură.

Introducerea sarmeii-electrod prin pistoletul de sudare

La conectorul Euro al sursei de sudare se monteaza un pistolet cu caracteristici compatibile cu parametrii nominali ai sursei.

Demontati duza de gaz si cea de contact ale pistoletului.

Reglati viteza de avans a sarmeii punand butonul [7] intr-o pozitie mediana.

Porniti masina (comutatorul principal [1] in pozitia "I").

Apasati selectorul [5] in pozitia "Cold Inch" si tineti-l asa pana cand sarmaiese din capatul liber al pistoletului.

Montati la loc duza de contact si duza de gaz.

ATENTIE!


In timpul alimentarii cu sarma, feriti-va fata si ochii din dreptul capatului liber al pistoletului de sudare.

ATENTIE!

Dupa iesirea sarmeii din pistolet, opriti masina ("OFF") inainte de a monta la loc duzele pistoletului.

Schimbarea rolelor de antrenare a sarmeii

La livrare, masina este prevazuta cu un set de role de antrenare V0.8/V1.0, pentru sarma plina de 0,8 – 1,0 mm diametru. In figura de mai jos este ilustrata rola de antrenare montata pentru sarma plina de 0,8 mm.

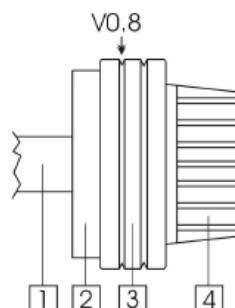

- 1 Axul motorului.
- 2 Inel de montare.
- 3 Rola de antrenare
- 4 Capac de fixare..

Procedura de demontare a rolelor de antrenare este urmatoarea:

- Intrerupeti alimentarea masinii.
- Eliberati bratul rolei conduse.
- Scoateti capacul de fixare [4].
- Scoateti rola de antrenare [3] de pe inelul de montare.

Procedura de montare a rolelor de antrenare este urmatoarea:

- Montati rolele de antrenare pe inelele de montare.
- Insurubati la loc capacele de fixare.
- Introduceti capatul sarmeii de sudare prin mecanismul de avans.
- Fixati la loc bratele rolelor conduse.

Alimentarea cu gaz de protectie

Racordati furtunul de gaz la conectorul de pe panoul posterior al masinii.

Asezati butelia de gaz pe platforma speciala a masinii si asigurati-o cu lantul prevazut.

Scoateti capacul de protectie al buteliei si montati pe robinet regulatorul de presiune a gazului.

Conectati furtunul de gaz al masinii la stutul regulatorului si fixati-l cu un colier.

Sudarea MIG / MAG

Pentru a suda MIG/MAG, se procedeaza astfel:

- Introduceti stecherul masinii in priza de alimentare.
- Porniti masina ("Power Switch" [1] in pozitia "I" - butonul se va aprinde).
- Introduceti sarma prin pistolet folosind selectorul "Cold Inch" [5].
- Verificati debitul gazului de protectie cu "Gas Purge".
- In functie de modul de sudare si de grosimea componentelor de sudat, reglati tensiunea arcului si viteza de avans a sarmeii.
- Puteti incepe sudarea, cu respectarea regulilor specifice.

Intretinere

! ATENTIE!

Pentru orice operatie de intretinere sau service se recomanda sa contactati cel mai apropiat centru autorizat de service sau reprezentant Lincoln Electric. Operatiile de intretinere si service realizate de persoane sau centre neautorizate vor determina de la sine anularea garantiei acordate de producator.

Frecventa operatiilor de intretinere poate varia in functie de conditiile specifice in care lucreaza acest echipament.

Orice defectiune survenita va fi anuntata imediat.

Intretinere de rutina (zilnica)

- Verificati integritatea cablurilor, conexiunilor si izolatiilor. Inlocuiti-le acolo unde este cazul.
- Curatati stropii de pe duza de gaz a pistoletului de sudare. Acesteia pot obstructiona jetul de gaz de protectie.
- Verificati starea pistoletului de sudare: inlocuiti-l, daca este necesar.
- Verificati starea si modul de functionare a ventilatorului echipamentului. Pastrati curate fantele de aerisire.

Intretinere periodica (la fiecare 200 ore de lucru, dar nu mai rar de o data pe an)

Pe langa operatiile de intretinere de rutina, se vor realiza urmatoarele:


- Pastrati masina curata. Indepartati praful de pe si din interiorul carcasei utilizand un jet de aer comprimat uscat de joasa presiune.
- Verificati si strangeti toate suruburile.

! ATENTIE!

Intrerupeti alimentarea de la retea inainte de a realiza orice operatie de intretinere sau service. Dupa fiecare reparatie, realizati verificările de securitate a muncii necesare.

Transport

! ATENTIE!

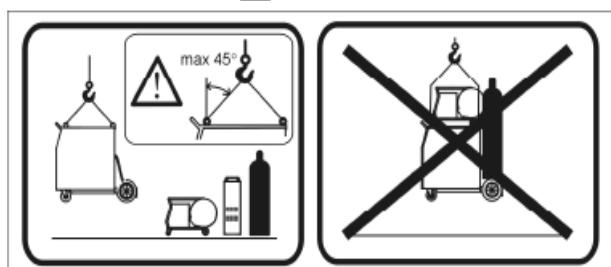

Pentru a asigura un transport sigur este necesar sa indepliniti urmatoarele:

- Ridicati numai sursa de sudare, fara butelia de gaz, dispozitivul de racire sau dispozitivul de avans al sarmeii.
- Insurubati bine urechile de ridicare. Aplicati sarcina la sub un unghi de max. 45°, cum este indicat in figura de mai sus.
- Verificati ca ramurile cablului de ridicare sa fie egale.

Compatibilitatea Electromagnetica (EMC)

11/04

Acest echipament a fost proiectat in conformitate cu toate directivele si normele in vigoare in domeniul acesta, exista posibilitatea ca el sa genereze unele perturbari electromagnetice care pot afecta alte sisteme cum ar fi cele de telecomunicatii (telefon, radio, televiziune) sau de siguranta (protectie). Aceste perturbatii pot determina probleme de siguranta in functionare ale sistemelor afectate. Cititi si insusiti-vă acest capitol pentru a elibera sau reduce la maximum nivelul perturbatiilor electromagnetice generate de acest echipament.



ATENTIE: Echipamentul este destinat utilizarii industriale. Pentru a-l utiliza in conditii casnice, trebuie prevazute masuri suplimentare pentru a elibera eventualele perturbatii electromagnetice. Operatorul trebuie sa instaleze si sa foloseasca acest echipament conform instructiunilor din acest manual. Daca sunt descoperite orice perturbatii electromagnetice, operatorul trebuie sa intreprinda actiuni corective pentru eliminarea lor, asistat daca este cazul, de un reprezentant al Lincoln Electric. Nu aduceti modificari acestui echipament fara acordul scris al Lincoln Electric.

Inainte de a instala echipamentul, operatorul trebuie sa verifice zona de lucru pentru a identifica dispozitivele care ar putea fi afectate de catre perturbatiile electromagnetice. Aveti in vedere urmatoarele:

- Cablurile de alimentare, de comanda sau cele telefonice care se afla in zona de lucru sau in apropiere.
- Emitatoare si receptoare radio si/sau de televiziune.
- Computere sau echipamente comandate de computere.
- Echipamente de comanda si de protectie pentru procese industriale.
- Dispozitive medicale personale, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau aparatele pentru auz.
- Instrumente de masura si de calibrare.
- Verificati imunitatea electromagneticica a echipamentelor care functioneaza in zona de lucru sau in imediata apropiere. Verificati ca toate echipamentele din zona sa fie compatibile. Aceasta ar putea necesita masuri suplimentare de protectie.
- Dimensiunile zonei de lucru considerate vor depinde de constructia zonei respective si de alte activitati care se desfasoara in zona.

Respectati urmatoarele principii de baza pentru a reduce emisiile electromagnetice ale echipamentului:

- Conectati echipamentul la sursa de alimentare conform instructiunilor din acest manual. Daca apar perturbatii, pot fi necesare anumite masuri suplimentare, cum ar fi filtrarea sursei de alimentare.
- Cablurile de sudare (cel pentru electrod si cel de masa) trebuie alese cat mai scurte posibil si asezate cat mai aproape unul de celalalt.
- Daca este posibil, conectati piesa de sudat direct la impamantare pentru a reduce emisiile electromagnetice. Verificati ca acest gen de conectare sa nu provoace probleme sau conditii nesigure de lucru pentru personal sau echipament.
- Ecranarea (protectia) cablurilor in zona de lucru poate reduce emisiile electromagnetice. Aceasta poate fi o masura strict necesara pentru anumite aplicatii speciale.
- Verificati ca aparatul sa fie legat la o priza de impamantare corespunzatoare din toate punctele de vedere.

! ATENTIE!

Echipamentele din clasa A nu sunt destinate utilizarii in spatiu rezidential, unde energia electrica este furnizata de sistemul public de joasa tensiune. In aceste locatii pot aparea dificultati in asigurarea compatibilitatii electromagnetice, din cauza perturbatiilor transmise prin fire sau campuri electromagnetice.

! ATENTIE!

Aceste echipamente sunt conforme cu IEC 61000-3-12, prin aceea ca puterea de scurt-circuit S_{sc} este mai mare sau egala cu:

POWERTEC 205C:	$S_{sc} \geq 1,10$ MVA
POWERTEC 255C:	$S_{sc} \geq 1,52$ MVA
POWERTEC 305C:	$S_{sc} \geq 1,85$ MVA

in punctul de conectare dintre retea de alimentare a utilizatorului si sistemul public de distributie. Cade in sarcina celui care instaleaza sau utilizeaza echipamentul sa se asigure, daca este cazul si prin consultarea operatorului retelei de distributie, ca echipamentul va fi conectat la o sursa de alimentare cu o putere de scurt-circuit S_{sc} mai mare sau egala cu valorile de mai sus.

Date Tehnice

POWERTEC 205C, 255C & 305C

ALIMENTARE							
Tensiune alimentare 400V ± 10% 230 / 400V ± 10% Trifazata	Putere consumata, la parametri nominali	Grupa/Clasa EMC	Frecventa 50/60 Hz				
	205C: 8,0 kVA @ 40% D.A.	II / A					
	255C: 11,4 kVA @ 35% D.A.	II / A					
	305C: 13,9 kVA @ 35% D.A.	II / A					
PARAMETRI NOMINALI LA 40°C							
Durata Activa (perioada de baza de 10 min.)	Curent de sudare	Tensiune arc					
205C: 40% 60% 100%	200A 160A 125A	24,0 Vdc 22,0 Vdc 20,2 Vdc					
255C: 40% 60% 100%	250A 190A 145A	26,5 Vdc 23,5 Vdc 21,2 Vdc					
305C: 40% 60% 100%	300A 225A 175A	29,0 Vdc 25,2 Vdc 22,7 Vdc					
DOMENIUL DE LUCRU							
Gama de curent	Tensiune maxima de mers in gol						
205C: 25A - 200A	205C:	37 Vdc					
255C: 25A - 250A	255C:	41 Vdc					
305C: 30A - 300A	305C:	43 Vdc					
DIMENSIUNI RECOMANDATE ALE SIGURANTELOR SI CABLULUI DE ALIMENTARE							
Dimensiune siguranta fuzibila / disjunctor	Cablu alimentare						
205C: 20A (pt. 230V) Superlag 10A (pt. 400V) Superlag	205C:	4 x 2,5mm ² 4 x 1,5mm ²					
255C: 25A (pt. 230V) Superlag 16A (pt. 400V) Superlag	255C:	4 x 4mm ² 4 x 1,5mm ²					
305C: 32A (pt. 230V) Superlag 20A (pt. 400V) Superlag	305C:	4 x 4mm ² 4 x 2,5mm ²					
GABARIT							
	Inaltime	Latime	Lungime	Greutate			
205C:	765 mm	427 mm	850 mm	74 kg			
255C:	810 mm	467 mm	930 mm	94 kg			
305C:	810 mm	467 mm	930 mm	95 kg			
Temperatura de utilizare Intre -10°C si +40°C		Temperatura de depozitare Intre -25°C si +55°C					

WEEE

 Romana	<p>Nu aruncați echipamentele electrice împreună cu gunoiul menajer!</p> <p>In conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind deseurile rezultante din echipamentele electrice și electronice (WEEE) și cu implementarea acestora în conformitate cu legile naționale, echipamentele electrice care au ajuns la sfârșitul duratei de viață vor fi colectate separat și predate unei unități specializate de reciclare. Ca proprietar al echipamentului, trebuie să va informați despre sistemul local de colectare a acestor deseuri.</p> <p>Prin aplicarea acestei Directive Europene veți contribui la protecția mediului și a sănătății oamenilor!</p>	07/06
---	--	-------

Lista de piese

12/05

Instructiuni de utilizare

- Nu utilizati aceste liste pentru masini al caror cod nu este indicat. Pentru orice cod de masina ce nu se regaseste in prezenta lista, contactati un centru de service sau un reprezentant Lincoln Electric.
- Utilizati desenele de ansamblu si tabelele de sub acestea pentru a identifica piesa dorita corespunzatoare codului masinii Dvs.
- Utilizati numai piesele marcate cu "X" in coloana de sub numarul indicat in lista principală (semnul # indica o schimbare aparuta fata de versiunea precedenta a listelor).

Cititi mai intai instructiunile de mai sus privind listele de piese, apoi consultati sectiunea "Spare Parts" din manualul care a fost furnizat impreuna cu masina si care contine scheme explodate ale ansamblurilor si tabele cu detalii despre componente

Schema electrica

Consultati sectiunea "Spare Parts" din manualul care a fost furnizat impreuna cu masina.

Accesorii

KP14016-0.8	Set role antrenare pentru sarma plina (0.6 / 0.8)
KP14016-1.0	Set role antrenare pentru sarma plina (0.8 / 1.0)
KP14016-1.2	Set role antrenare pentru sarma plina (1.0 / 1.2)
KP14016-1.2A	Set role antrenare pentru sarma plina de aluminiu (1.0 / 1.2)
K14009-1	Set priza alimentare preincalzitor CO ₂ (24VAC/80W)
K14049-1	Set afisaje digitale A / V
K14076-1	Set inversare polaritate pentru Powertec 205C
K14077-1	Set inversare polaritate pentru Powertec 255C, 305C