

# MIG-MAG WELDING TORCHES

## TORCHES DE SOUDAGE MIG-MAG

## TORCE PER SALDATURA MIG-MAG

## MIG-MAG SCHWEISSBRENNER

## MIG-MAG LASSEN TOORTSEN

## TORCHAS SOLDATURA MIG-MAG

LGS2 360 G

Description	Part No.
LGS2 360 G - 3.0 m	W10429-36-3M
LGS2 360 G - 4.0 m	W10429-36-4M
LGS2 360 G - 5.0 m	W10429-36-5M



Duty cycle / Facteur de marche / Fattore di marcia Belastung / Inschakelduur / Factor de marcha	60%
C1 : CO2	330 A
M21 (EN 439) : Ar + CO2	300 A
Voltage class / Classe de tension / Classe di tensione Spannungsklasse / Spanningsklasse / Clase de tensión	L – 113 V
Using wires / Fils utilisables / Filo utilizzabili / Standard Ausrüstung / Bruikbare draad / Hilos utilizables Steel-Stainless steel / Acier-Inox / Acciao-Inox / Stahl-Rostfrei Stahl / Staal-Roestvast staal / Acero-Acero inoxidable	Ø 0.8 ÷ 1.6 mm
Gas flowrate / Débit de gaz / Portata di gas /Gasmengen / Gasdebit / Caudal de gas	Min 10 lt/min Max 18 lt/min

European standard connection, bipolar, spring pins  
 Connectique au standard européen, bipolaire, plots rétractables  
 Attacco EURO, bipolare, spinette mobili  
 Euro-Zentralanschluss, umpolbar, federkontakte  
 Europese standaard aansluiting, bipolair, verende kontakten  
 Conexión europea, bipolar, pines flotantes




EN60974-7

LINCOLN ELECTRIC EUROPE S.L.  
 c/o Balmes, 89 - 8<sup>o</sup> 2<sup>a</sup>, 08008 Barcelona, Spain  
 Phone +34 93 492 2000

[www.weldline.eu](http://www.weldline.eu)

Description	Part No.
LGS2 360 G - 3.0 m	W10429-36-3M
LGS2 360 G - 4.0 m	W10429-36-4M
LGS2 360 G - 5.0 m	W10429-36-5M

## LGS2 360 G

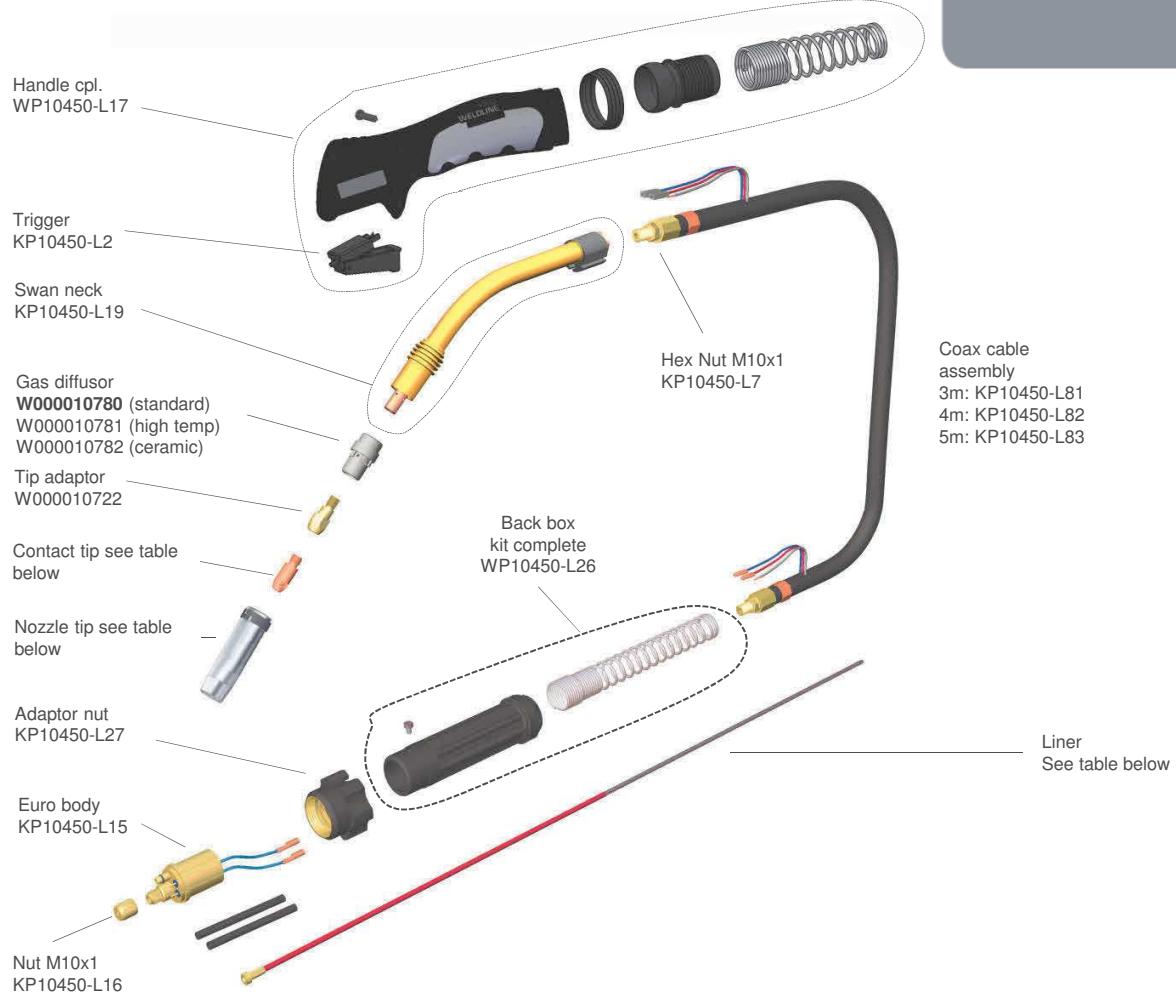

	M8x30				
	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.4 mm	1.6 mm
ECu	W000010834	W000010835	<b>W000010836</b>	W000262703	W000010837
CuCrZr	W000010840	W000010841	W000010842	WP10445-132C (1.32MM)	W000010843
Al (Ecu)	WP10445-08A	W000010853	W000010854		W000010855

		$\Phi$	Part N.
		16 mm	W000010794
		12 mm	W000010795
		20 mm	W000010796

				$\Phi$	3 m	4 m	5 m
				1.0 - 1.2	W000010733	W000010734	W000010735
Steel liner		red yellow	Steel	1.2 - 1.6	W000010867	W000010868	W000010869
PTFE liner		red yellow		1.0 - 1.2	W000010736	W000010737	W000010738
Aluminum kit (PTFE /bronze)		red	Alu, Stainless, CuSi	1.2 - 1.6	W000010745	W000010746	W000010747
			Alu, Stainless, CuSi	1.0 - 1.2	WP10419-3M	WP10419-4M	WP10419-5M

[www.weldline.eu](http://www.weldline.eu)

## DE

### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns durch den Erwerb dieses Geräts entgegenbringen, welches Ihre Erwartungen bei Beendigung der einschlägigen Betriebs- u. Wartungsvorschriften zu Ihrer ungeschrankten Zufriedenheit erfüllen wird.

**ACHTUNG:** Die Firma haftet nicht bei Anbau von Komponenten oder Untergruppen bzw. bei Kundenselbst oder von Dritten vorgenommenen Änderungen jeglicher Art des Gerätes oder der Anlage, ohne vorausgehende schriftliche und spezifische Zustimmung seitens der Firma.

#### A) Wartung/ Entstörung

Ver jeglichen Eingriff im Innern des Gerätes bzw. vor jeglicher Reparatur haben Sie sicherzustellen, daß das Gerät in abgesicherter Weise von der Versorgung getrennt wurde – unter abgesichert ist zu verstehen: eine Reihe von Maßnahmen, die geeignet sind, das Gerät vom Netz zu trennen und spannungslos zu halten.

Im weiteren haben Sie alle 6 Monate den ordnungsgemäßem Zustand der Isolierungen u.

Geräteabschluß sowie das Elektrik-Büro zu prüfen, d.h.: - E-Anschlüsse, Plastikabzweige, E-Ummantelungen, Stecker, E-Wandsteckdosen, Werkstatt-Klemmen, Elektrodenhalter bzw. Brenner, Werkzeugs... Reparaturarbeiten an den Gehäusen, Kapselungen u. Isolierungen haben äußerst sorgfältig zu erfolgen.

Eingriffe nur Fachleuten anvertrauen - besser noch - schadhafe Teile direkt austauschen.

Regelmäßig den korrekten Anzug u. die Sauberkeit der E-Anschlüsse kontrollieren.

#### B) Arbeitsstation

Ausschließlich Elektrodenhalter u. Brenner mit einwandfreier Isolierung verwenden.

Der Bediener muß gegenüber dem Erdoden u. dem zu schweißenden Werkstück isoliert sein (Handschuhe, Sicherheitsschuhe, trockene Kleidung, Lederschütze, usw....). Keinesfalls gleichzeitig den Elektrodenstrom (bzw. die Düse) und das Werkzeug in direktem Kontakt berühren.

#### C) Sicherheit

• Die Augen müssen obligatorisch gegen Schweiß-Lichtblitze geschützt werden (Blindgefahr beim Anlassen des Lichtbogens im sichtbaren Lichtspektrum und UV-Bereich).

Die Schweißemaske - mit oder ohne Helm - muß in allen Fällen mit einem Schutzvisier ausgestattet sein, dessen Filterkategorie auf die Intensität des Schweißlichtbogens abstimmt ist.

• Bei dem Schweißen entstehenden Rauche und Gase können gefährlich sein. Sorgen Sie für geeignete Schutzmaßnahmen (Rauchabsauggeräte, Schweißerhelme mit Fritschutzfiltern,...)

#### D) Elektromagnetische Felder

Durch einen Leiter fließender elektrischer Strom erzeugt immer ein lokales elektromagnetisches Feld. Der Schweiß-Schneidstrom induziert ein elektromagnetisches Feld, das die Kabel und Ausrüstungen umgibt. Die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern könnte Wirkungen haben, die zur Zeit noch unbekannt sind. Die Exposition gegenüber den durch den Schweißstrom induzierten elektromagnetischen Feldern kann durch die folgenden Vorkehrungen verringert werden:

- Die Kabel des Elektrodenhalters bzw. des Schlauchpaket über eine möglichst große Länge mit dem Rückleitungskabel für den Strom zu verbinden – das Ganze mit einem Kabelband fixieren.

Der Schweißstromkabel niemals um den Körper oder über die Schulter legen.

- Der Schweißer sollte sich niemals innerhalb der durch den Schweißstromkabel gebildeten Schleife befinden – Das Elektrodenhalter/Brenner und das Rückleitungskabel auf der gleichen Seite des Benutzers anordnen.

- Der Bediener sollte sich während der Schweiß-/Schneidarbeiten nicht in der Nähe der Stromquelle aufhalten.

Elektromagnetische Felder können sich auf die Funktionsweise aktiver Implantate (Schriftsteller) auswirken. Träger solcher aktiven Implantate bzw. Schriftsteller müssen vor der Durchführung von Schweiß-/Schneidarbeiten ihren Arzt zu Rate ziehen.

## EN

### SAFETY INSTRUCTIONS

We thank you for your trust in our company by purchasing this equipment which will provide you with complete satisfaction if you comply with its conditions for use and maintenance.

**CAUTION:** The company declines all responsibility in case of modification, addition of components or subassemblies, or any transformation of the equipment carried out by the customer or a third party, without prior specific written agreement from the company.

#### A) Maintenance / Troubleshooting

Before any internal verifications and repair work, make sure that the equipment is separated from the electric installation by electrical isolation (by electrical isolation is meant a group of operations designed to separate and keep the equipment de-energized).

At least every six months, you must check the proper condition of the insulation and connections of the electric equipment and accessories such as plugs, flexible wires, ducts, connectors, extension leads, part-holders, electrodeholders, or torches...

Maintenance and repair work on the jacks and insulating ducts must be carried out extremely carefully.

Have defective parts repaired by a specialist, or better still, have them replaced. Routinely check the proper tightening and cleanliness of the electric connections.

#### B) Work-station

Use only electrode holders and torches which are perfectly insulated.

The operator must be insulated from the ground surface and the workpiece (gloves, safety shoes, dry clothes, leather apron, and so forth...).

Do not touch the electrode wire and the part (or the nozzle) simultaneously.

#### C) Protection

• It is absolutely essential that you protect your eyes from blinding glare (glare of arc invisible light and infrared and ultraviolet radiation).

The welding mask, without or with helmet, must always be equipped with a protective filter whose gradation depends on the welding arc current intensity.

• Fumes emitted during welding operations may be dangerous : use adequate protection means (fumes extraction, ventilated masks...)

#### D) Electromagnetic fields

Any electric current passing through a conductor creates a localised electrical and magnetic field. The welding/cutting current causes an electromagnetic field around the cables and equipment.

Exposure to electromagnetic fields may have effects that are currently unknown. It is possible to reduce exposure to electromagnetic fields caused by the welding circuit by taking the following action:

• Join the electrode holder cable or the welding harness and the return current cable together over the longest length possible – Fix them together with adhesive tape;

• Never keep the welding/cutting cable round your body or rest it on your shoulder;

• The operator should not be inside the loop formed by the welding circuit - Place the electrode holder/cable and the current return cable on the same side of the operator;

• The operator should not be near the power source during welding/cutting operations.

Electromagnetic fields can affect the operation of active implants (pacemakers). Active implant carriers should consult their doctors before doing any welding/cutting work.

## FR

### CONSIGNES DE SECURITE

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en acquérant cet appareil qui vous donnera entière satisfaction si vous respectez ses conditions d'emploi et d'entretien.

**ATTENTION:** la société est dégagée de toute responsabilité en cas de modification, d'adjonction de composants ou de sous ensembles, ou d'une quelconque transformation de l'appareil ou de l'installation, effectuée par le client ou par un tiers, sans un accord préalable spécialement écrit par la société elle-même.

#### A) Entretien / Dépannage

Avant toute vérification intérieure et réparation, vous devez vous assurer que l'appareil est séparé de l'installation électrique par consignation (on entend par consignation, un ensemble d'opérations destinées à séparer et à maintenir l'appareil hors tension).

Vous devez vérifier au moins tous les 6 mois le bon état d'isolation et les raccordements des appareils et accessoires électriques, tels que prises, câbles souples, gaines, connecteurs, prolongateurs, pinces de pièces, porte-électrodes ou torches...

Les travaux d'entretien et de réparation des enveloppes et gaines solaires doivent être effectués minutieusement.

Faites réparer par un spécialiste, ou mieux faites lui remplacer les pièces défectueuses.

Vérifiez périodiquement le bon serrage et la propreté des connexions électriques.

#### B) Poste de travail

Utilisez que des portes électrodes et torches parfaitement isolés. L'opérateur doit être isolé du sol et de la pièce à souder (gants, chaussures de sécurité, vêtements secs, tablier de cuir, etc....).

Ne pas toucher simultanément le fil electrode (ou la buse) et la pièce.

#### C) Sécurité

• Il est indispensable de vous protéger les yeux contre les coups d'éclature de l'arc en lumière visible et les rayonnements infrarouge et ultraviolet.

Le masque de soudage, sans ou avec casque, doit toujours être mun d'un filtre protecteur dont l'échelon dépend de l'intensité du courant de soudage.

• Les fumées émises au cours des opérations de soudage, peuvent être nocives pour la santé. Veuillez à utiliser les moyens de protection adéquats (masque de fumée, masque ventile...)

#### D) Champs électromagnétiques

Tout courant électrique passant dans un conducteur induit un champ électrique et magnétique localisé. Le courant de soudage/coupage induit un champ électromagnétique autour des câbles et des matériaux.

L'exposition aux champs électromagnétiques pourra avoir des effets qui sont difficilement évaluables. Il est possible de diminuer l'exposition aux champs électromagnétiques induits par le circuit de soudage en appliquant les dispositions suivantes:

• Joindre, sur la plus grande longueur possible, le câble de porte-électrode ou le faisceau de soudage avec le câble de retour de courant – Fixez les ensemble par du ruban adhésif ;

• Ne jamais enrouler le câble de soudage/coupage autour du corps ou le poser sur l'épaule ;

• L'opérateur ne devrait pas se trouver dans la boucle formée par le circuit de soudage - Placer le câble du poste-electrode/torch et le câble de retour de courant du même côté de l'opérateur.

• L'opérateur ne devrait pas se trouver à proximité de la source de courant durant l'opération de soudage/coupage.

Les champs électromagnétiques peuvent interférer avec le fonctionnement d'un implant actif (pacemaker). Les porteurs d'implants actifs doivent consulter leur médecin avant toute opération de soudage/coupage.

## ES

### CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir este aparato, que le dará total satisfacción si respetas sus condiciones de empleo y de mantenimiento.

**ATENCIÓN:** La sociedad se exime de toda responsabilidad en caso de modificación, añadido de componentes o de subensambles, o de cualquier transformación del aparato o instalación efectuada por el cliente o por un tercero, sin el acuerdo previo específico y por escrito de la propia sociedad.

#### A) Mantenimiento / Reparación

Antes de cualquier verificación interna o reparación, debe asegurarse que el aparato está separado de la instalación eléctrica mediante consignación (se entiende por consignación, un conjunto de operaciones destinadas a separar y mantener el aparato fuera de la red).

Al menos cada 6 meses, debe verificar el correcto estado de aislamiento y las conexiones de los aparatos de los accesorios eléctricos como tomacables flexibles, conductos, conectores, prolongadores, pinzas de piezas, portaelectrodos o torches. Los trabajos de mantenimiento y de reparación de las cubiertas y conductos aislantes deben realizarse minuciosamente. Las reparaciones deben ser efectuadas por un especialista, así como el cambio de las piezas defectuosas.

Verificar periódicamente si el apriete y la limpieza de las conexiones eléctricas son correctos.

#### B) Puesto de trabajo

Úlice únicamente portaelectrodos y torchas perfectamente aislados.

El operador debe estar aislado del suelo y de la pieza que va a soldar (guantes, calzado de seguridad, ropa seca, delantal de cuero, etc.).

No tocar simultáneamente el hilo electrodo (o la boquilla) y la pieza.

#### C) Seguridad

• Es indispensable protegerse los ojos contra los golpes de arco (descargas de arco invisible y radiaciones infrarroja y ultravioleta).

• Los matices emitidos durante operaciones de soldadura pueden tener efectos que son difícilmente evaluables.

• Los matices de soldadura, con o sin casco, siempre debe estar equipada

de un filtro protector, cuya graduación depende de la intensidad de la corriente del arco de soldadura (Norma EN 169).

• Los humos emitidos durante las operaciones de soldadura, pueden ser perjudiciales para la salud. Aségúrese de usar equipos de protección adecuados (máscara con ventilación, aspiración de humo).

#### D) Campos electromagnéticos

Toda corriente eléctrica que pasa por un conductor induce un campo eléctrico y magnético localizado. La corriente de soldadura/corte induce un campo electromagnético en torno a los cables y a los materiales.

La exposición a los campos electromagnéticos puede tener efectos que a la fecha se desconocen. Es posible reducir la exposión a los campos electromagnéticos inducidos por el circuito de soldadura mediante la aplicación de las siguientes disposiciones:

• Usted, a lo largo de la mayor porción de cable posible, el cable del portaelectrodo o el haz de soldadura con el cable de retorno de corriente – fijos con cinta adhesiva;

• Nunca enrrolle el cable de soldadura/ corte alrededor del cuerpo ni lo coloque sobre el hombro;

• El operador no debería estar en el bucle formado por el circuito de soldadura – Colocar el cable del portaelectrodo sólido y el cable de retorno de corriente a un mismo lado del operador.

• El operador no se debe colocar cerca de la fuente de corriente durante la operación de soldadura/corte.

Los campos electromagnéticos pueden interferir con el funcionamiento de un implante activo (marcapasos). Los portadores de implantes activos deben consultar a su médico antes de cualquier operación de soldadura/corte.

## SV

### SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi tackar för det förtroende som du visat oss genom att inköpta denna apparat, vilket innebär att vi tillverkar den för att vara fulla med beträffande säkerhet. Vi ber om att du respekterar dessa anvisnings- och underhållsförskrifter.

**OBSERVERA:** Bolaget är fritt från allt ansvar i den händelse kunden eller tredje person utför modifiering, tillfogande av komponenter eller av extrautrustning eller någon typ av omvändning av apparaten eller anläggningen, utan att i förväg ha erhållit specifik, skriven tillstånd från bolaget.

#### A) Underhåll / Reparation

Före varje invändig kontroll eller reparering ska du säkerställa att apparaten är frakopplats från elnätet på föreskrivet sätt (med föreskrivet sätt av samling avdelningar som syftar till att förhindra att strömförlust tillstånd och behålla den i detta tillstånd).

Atminstone var sjätte månad ska du kontrollera isoleringarna och anslutningarna till de elektriska apparaterna och tillbehören, såsom uttag, lösa kablar, höljen, kopplingsdon, förtäningar, spannhytor, elektroföllare och brandskydd mm.

Arbete för underhåll och reparering av isolerande skydd och höljen ska utföras med noggrannhet möjliga vis.

Låt en specialist utföra reparationsarbetet eller låt ånnu heller denne byta ut defekta delarna.

Kontrollera med jämna mellanrum att de elektriska anslutningarna är ren och koppplatade.

#### B) Arbetsplatser

Använd endast perfekt isolerade elektroföllare och brännare.

Operatören ska vara isolerad från marken och det stycke som ska svetsas (handske, härlor, höljen, kopplingsdon, förtäningar etc.). Berör inte smittad elektroden (eller gaslystan) och svetskabeln.

#### C) Säkerhet

• Det är händändigt att du skyddar ögonen mot plötslig ljusstrålning från bågen (bländande strål från bågen bestående av synligt ljus och infrarött ljus) och att du skyddar härlor och härlor från bågen.

Systemet för elektroskärm (svetskärm) kan ge effekter som förvärnar och förstoppas vid kontakt med svetskärmens ram (svetskärmens ram).

• Rök som uppstår vid svetsning kan vara hälsosädlig, använd därför lämplig skyddsutrustning (rök-utsug, svetshjälm med friskutsteg, etc.)

#### D) Elektromagnetiska fält

All elektrisk ström som passerar i en ledare inducerar ett lokalt elektisk och magnetiskt fält. Svets-skärmatötten inducerar en elektromagnetiskt fält runt kabeln och material.

Exponering för elektromagnetiska fält kan ge effekter som förvärnar och förstoppas vid kontakt med svetskärmens ram (svetskärmens ram).

• Förhindra att skärmkablar och svetskabeln med kabelströmmar kommer i kontakt med härlor och härlor.

• Operatören får inte befina sig i en zon där svetskärmarna är näraheten av strömkällan under svetsarbetet.

De elektromagnetiska fälten kan störa en aktiv implants funktion (pacemaker). Barare av implantat ska rådgöras med sin läkare innan de utför svetsarbetet.

## NL

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Het aangekochte toestel zal u volledigheid scheren indien de gebruiksaanwijzing en het onderhoud gerespecteerd worden.

**OPGELET:** Het bedrijf wordt vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid, indien er wijzigingen, toevoegingen van componenten of bijkomende onderdelen aan het toestel of installatie plaatsvinden, kortom er mag geen enkele aanpassing uitgevoerd worden, noch door de klant zelf, noch door derden, zonder voorafgaandelijk geschreven akkoord door het bedrijf zelf.

#### A) Onderhoud / Pannes

Alvorens een controle of herstelling aan het toestel uit te voeren dient men er zich van te vergewissen dat de installatie geschiedt volgens de elektrische installatie door elektrische isolatie (onder elektrische isolatie verstaat we een opvolging van handelingen welke ervoor zorgen dat de installatie zonder stroom is en blijft). Minimum om de 6 maanden dient er gecontroleerd te worden of de isolatie en verbindingen van het toestel zich nog in goede staat bevinden, evenals de elektrische toebehoren zoals stekkers, flexibele kabels, gaines, verbindingen, verlengkabels, klemmen, elektrodehouders of fastoortsen..

Onderhoudswerken en herstellingswerkzaamheden aan enveloppen en isolerende gaines dienen met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd te worden. Laat de herstellingswerkzaamheden uitvoeren door een specialist, of nog beter, laat de defecte onderdelen vervangen. Controleer op regelmatige tijdstippen het goed vastzetten en de zuiverheid van de elektrische verbindingen.

#### B) Werkpost

Gebukt enkel perfect geïsoleerde elektrodehouders en laartoosten. De operator dient geïsoleerde te zijn van de grond en van het hout (handschoenen, veiligheidschoenen, droge kleding, lederen schoft, enz). Raak nooit gelijktijdig de lasdraad (of nozzle) en hette lassen stuk aan.

#### C) Beveiliging

• Het is onberichtbaar de ogen te beschermen tegen de lasbog (verblindung door de bogen vanwege het zichtbare licht, ultraviolet en de infrarode straling). Het lasmasker, al dan niet uitgerust met helm, dient steeds voorzien te zijn van een filterblad 'herning' waarvan het niveau afhankelijk is van de boogintensiteit.

• Dampen die vrijkomen bij laswerkzaamheden kunnen de gezondheid schaden. Gebruik steeds aangepaste beschermingsmiddelen (rookafzuiging, gevulde/maskers...).

#### D) Elektromagnetische velden

De elektrische stroom die door een geleider stroomt, induceert een lokaal elektrisch en magnetisch veld. De las-/snijstroom induceert een elektromagnetisch veld rond de leidingen en de apparatuur. Blootstelling aan de elektromagnetische velden kan effecten hebben, die op dit ogenblik nog onbekend zijn. Het is mogelijk de blootstelling aan elektromagnetische velden, geduceerd door het lascircuit, te beperken door de volgende maatregelen te treffen:

- De kabel van de elektrodehouder of de lasbundel over een zo lang mogelijke afstand verbinden met de retourstroomkabel - ze samenbinden met elkaar.

- De las-/snijkabel nooit rond het lichaam wikkelen of over de schouder leggen;

- De bediener mag zich nooit in de bus van het lascircuit bevinden - de kabel van de elektrodehouder/bots en de retourstroomkabel aan dezelfde kant van de bediener leggen;

- De bediener mag zich niet in de buurt van de stroombron bevinden tijdens de las-/snijwerkzaamheden.

De elektromagnetische velden kunnen interfereren met de werking van een actief implantaat (pacemaker). Dragen van actieve implantaaten dienen hun arts te raadplegen, alvorens las-/snijwerkzaamheden aan te vatten.

#### PL ZALECENIA BEZPIECZENSTWA

Do Państwa na zakazane nam zaufanie i nabycie tego urządzenia, które zapewni Państwu pełną satysfakcję", o ile warunki użycowania i konserwacji będą przestrezgane.

**UMAGA: firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku modyfikacji, dozorzenia elementów, skróty lub podzespoły przed dawnej zmiany urządzenia lub instalacji, wykonanych przez klienta**

**lub osoby trzecie bez specjalnego, pisemnego zezwolenia firmy.**

#### A) Konserwacja / naprawy

Przed jakiekolwiek kontrole wezwany trzeba ją naprawie, należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od instalacji elektrycznej. Aż zastosowano odpowiednie zabezpieczenia (przerwy, odrzucenie zabezpieczenia), należy rozumieć, wszystkie operacje mające na celu odłączanie urządzenia od zasilania i utrzymanie go w takim stanie).

Co najmniej raz na 6 miesięcy należy sprawdzić prawidłowy stan izolacji i podłączonych urządzeń oraz akcesoriów elektrycznych, takich jak wtyczki, kabły elastyczne, osłony, z-ezecz przed-ułazek, zaciski, uchwytu elektroda lub pańki. Konserwację i naprawę obudowy i osłon izolacyjnych należy wykonywać z założeniem, że są one zabezpieczone przed uderzeniem.

Należy pamiętać, aby po naprawie wykonać specjalista, przy czym uszkodzone części nie zostawiać w miejscu.

Sprawdzając określone prawidłowe dokumenty i czystość podłączonych elektrycznych.

#### B) Stanowisko pracy

Należy stosować wygodne i bezpieczne krzesła. Przed rozpoczęciem pracy, operator musi być odizolowany od podłączenia i czuć się komfortowo, aby móc skupić się na pracy, suchie ubranie, fartuch i skarpetki itd.

Nie dokonywać rozwijania drutu elektrody (lub dyszy) i czuć się.

#### C) Zabezpieczenie

- Niezbędne jest zabezpieczenie oczu przed działaniem -uku elektrycznego (Odpieranie oczu przed - Otwarcie i widoczne oraz promieniowanie podczerwieni i ultrafioletowej).

w filtre elektrody z kablem lub bez - musi być zawsze wyposażona w filtre elektrody z kablem lub bez zabezpieczenia stosownym do normy EN 169.

Powstające podczas spawania gazy i dymny mogą być dla dla zdrowia. Należy stosować odpowiednie środki ochrony (dodajemy dymów i gazów maski systemy wentylacyjne...).

#### D) Pola elektromagnetyczne

Każdy prąd elektryczny przepływający przez przewodnik indukuje lokalne elektryczne pole magnetyczne. Przed spawaniem oczka, indywidualnie pole elektromagnetyczne odcinka kabla i wypoczątkowa.

Eksplozja, na działaniu pola elektromagnetycznego może powodować skutki nieznane w chwilie obecnej. Istnieje możliwość ograniczenia eksplozji na działaniu pola elektromagnetycznego indukowanego przez układ spawalniczy przed zastosowaniem następujących zaleceń:

- Połączycy, na możliwie najwięcej głębokości, kabiel uchwytu elektrody lub wąż spawalniczy z kabłem zwrotnym prądu - połączycy je razem za pomocą taśmy samoprzyklejającej;

- Nigdy nie otwiera kabla spawalniczego dokola ciało i nie wieszac go na ramieniu;

- Operator nie powinien znajdować się w pełni utworzonej przez układ spawalniczy - Umieszczenie kabla uchwytu elektrody/pałnika i kabla zwrotnego w ręce strony operatora.

Operator nie powinien przebywać w pobliżu źródła prądu w czasie spawania oczka.

Pola elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie implantów (rozrusznik serca). Posiadacze implantów muszą skonsultować się z lekarzem przed spawaniem/elektronikiem.

#### IT RACOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Vi ringraziamo per la fiducia dimostrata acquistando questo apparecchio che vi darà piena soddisfazione qualora rispettate le sue condizioni d'impiego e di manutenzione .

**ATTENZIONE: la società viene sollevata da ogni responsabilità in caso di modifica, di aggiunta di componenti o di sottosistemi, o di una qualunque trasformazione dell'apparecchio, eseguiti dal cliente o da terzi, senza un accordo preventivo scritto della società stessa.**

#### A) Manutenzione / Riparazione

Prima di qualsiasi verifica interna e riparazione, dovete assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dall'impianto elettrico mediante un dispositivo di divieto di accesso (con il termine "divieto di accesso", si intende una serie

di operazioni destinate a separare e a mantenere l'apparecchio fuori tensione).

Dovete verificare almeno ogni 6 mesi il buono stato dell'isolamento ed i collegamenti degli apparecchi e degli accessori elettrici, come prese, cavi flessibili, guaine, conduttori, prolunga, pinze di pezzi, porta-elettrodi o brocche.

Gli interventi di manutenzione e di riparazione degli involucri e delle guaine isolanti devono essere eseguiti accuratamente.

Fate effettuare le riparazioni da uno specialista, o meglio fategli sostituire i pezzi difettosi.

Verificate periodicamente il buon serraggio e la pulizia dei collegamenti elettrici.

#### B) Posto di lavoro

Utilizzate soltanto porta-elettrodi e torce perfettamente isolati.

L'operatore deve essere isolato dal suolo e dal pezzo da saldare (guanti, scarpe di sicurezza, vestiti scuri, grembiule di cuoio, ...).

Non toccare contemporaneamente il filo elettrodo (o l'ugello) ed il pezzo.

#### C) Sicurezza

- È indispensabile proteggere i vostri occhi contro i colpi d'arco (abbattimento dell'arco in luce visibile e le radiazioni infrarossi ed ultravioletti).

La mescola di saldatura, con o senza casco, deve sempre essere dotata di un filtro protettore, la cui graduazione dipende dall'intensità della corrente d'arco di saldatura.

- I fili fumosi durante la saldatura possono essere dannosi per la salute.usare appropriate protezioni tipo (aspiratori o maschere ventilate).

#### D) Campi eletromagneticci

Qualsiasi corrente elettrica che attraversa un conduttore provoca un campo elettrico e magnetico localizzato. La corrente di saldatura/taglio provoca un campo eletromagnetico attorno a cavi ed ai materiali. L'esposizione ai campi eletromagnetici potrebbe avere effetti attualmente sconosciuti. Si può ridurre l'esposizione ai campi eletromagnetici provocati dal circuito di saldatura applicando le seguenti disposizioni:

- Collegare, sulla più grande distanza possibile, il cavo del porta-elettrodo o il fascio di saldatura al cavo di ritorno di corrente. Fissare assieme con nostro adesivo;

- Non arrotolare mai il cavo di saldatura/taglio attorno al corpo o poggiarlo sulla spalla;

- L'operatore non dovrebbe trovarsi nel loop formato dal circuito di saldatura. Posizionare il cavo del porta-elettrodo ed il cavo di ritorno della corrente nello stesso lato dell'operatore.

- L'operatore non dovrebbe trovarsi in prossimità della sorgente di corrente durante l'operazione di saldatura/taglio.

I campi eletromagnetici possono interferire con il funzionamento di un impianto attivo (pacemaker). I portatori di impianti attivi devono consultare il proprio medico prima di eseguire qualsiasi operazione di saldatura/taglio.

#### PT RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Agradecemos-lhe a confiança depositada quando da aquisição desse aparelho, o qual lhe dará inteira satisfação se respeitar as condições de utilização e de manutenção.

**ATENÇÃO: A empresa fica livre de qualquer responsabilidade em caso de modificação, de adição de componentes ou de subconjuntos, ou de qualquer transformação do aparelho ou da instalação, efectuada pelo cliente ou por terceiros, sem o acordo prévio especificado da própria empresa.**

#### A) Manutenção / Reparação

Antes de qualquer verificação interna ou reparação, deve certificar-se que o aparelho está separado da instalação elétrica, mediante consigna (compreende: por consigna, um conjunto de operações destinadas a separar ou a manter o aparelho fora de tensão).

Dave verificar pelo menos de 6 em 6 meses o estado do isolamento e das conexões dos aparelhos e dos acessórios elétricos, tais como tomadas, cabos flexíveis, condutas, conectores, prolongadores, pinças de peças, porta-eletrodos ou torcas.

Os trabalhos de manutenção e de reparação dos revestimentos e das conexões de isolamento devem ser efectuados com minúcia.

Fazer regular o trabalho de reparação por um especialista, ou melhor ainda fazer-o mudar as peças defectuosas.

Verificar periodicamente o aperto correcto e a limpeza das conexões eléctricas.

#### B) Posto de trabalho

Só utilize porta-eletrodos e torcas perfeitamente isolados.

O operador deve estar isolado do piso e da peça a soldar (luvas, sapatos de segurança, roupa seca, avental de cabedal, etc.).

Não toque simultaneamente o fio elettrodo (ou o bocal) e a peça.

#### C) Segurança

- É indispensável que esteja protegido contra os arcos eléctricos (encadeamento do arco em luz visível e as radiações infravermelhas e ultravioletas).

A medida de soldar, sem ou com capacete, deve estar sempre equipada com um filtro protetor cuja escala depende da intensidade da corrente de soldadura.

- Os fumos emitidos durante as operações de soldadura, podem ser nocivos para a saúde. Use por favor os meios de proteção adequados (filtragem de fumos, máscaras ventiladas...).

#### D) Campos electromagnéticos

Qualquer corrente elettrica que passe dentro de um condutor induz um campo eléctrico e magnético localizado. A corrente de soldadura/corte induz um campo eletromagnético em torno dos cabos e dos materiais.

A exposição aos campos eletromagnéticos poderá ter efeitos que actualmente desconhecemos. É possível diminuir a exposição aos campos eletromagnéticos, introduzidos pelo circuito de soldadura, aplicando as disposições seguintes:

- junta, em todo o comprimento possível, o cabo do porta-eletrodo ou o fio de soldadura ao cabo de retorno de corrente – fixá-los entre si com fita elástica;

- nunca enrolar o cabo de soldadura/corte em torno do corpo nem enrolá-lo no cinto;

- o operador não deverá encontrar-se dentro da argola formada pelo circuito de corrente do mesmo lado do operador.

- O operador não deverá encontrar-se junto da fonte de corrente durante a operação de soldadura/corte.

Os campos eletromagnéticos podem interferir com o funcionamento de um impianto activo (pacemaker). Os portadores de implantes activos devem consultar o seu médico antes de efectuar qualquer operação de soldadura/corte.

#### INSTRUCTIUNI DE PROTECȚIE A MUNCII

**FO** Vă mulțumim pentru încrederea acordată companiei noastre prin cumpărarea acestui aparat de care veți fi deosebit de sătiți cu calitatea respectivă a produselor sau subcomponentelor sau în cazul oricărui reînnoire la aparatul, efectuată de client sau de un terț, fără acordul anterior specific scris din partea companiei.

**ATENȚIE: comprenză nu îs i asumă nici o responsabilitate în cazul modificației, adăugați de componentă sau subcomponentă sau în cazul oricărui reînnoire la aparatul, efectuată de client sau de un terț, fără acordul anterior specific scris din partea companiei.**

#### A) Întretinere / Depanare

Inainte de a efectua orice verificare internă și orice reparatie, asigurați-vă că aparatul este separat de instalația electrică prin izolarea electrică (prin izolarea electrică, într-o linie a grupului de operații a unei arii a securității).

Trebule să verificați ceea ce urmărește în continuare apărătorii și accesoriile electrice, cum ar fi prizele, caburile flexibile, mâneci de protecție ale cablurilor, conectori, prelungitoare, clemele pieselor, protecții și buncuri de sudură.

Lucrările de întreținere și de depanare a apărătorilor și a mânecelor de protecție sunt realizate de profesioniști.

Reparațiile trebuie efectuate de către un specialist care poate, de asemenea, înlocui piese.

Reparații, pericole, strângere și curățenie a conexiunilor electrice.

#### B) Punctul de lucru

Polișați în număr potrivită și secuiri de sudură perfect izolate.

Operatorul trebuie să se izoleze de pământ și de pielea de sudat (mănuși, încălțămintă de protecție, îmbrăcămintă uscată, șorț, piele, etc.) Nu atingeți niciodată cablul sau duza.

#### C) Protecția

\* Este absolut necesar să, vă, protejați ochii împotriva arcului electric (lumina orbitorie provenită de la arcul electric și radiile infraroșii și ultraviolet).

Masca de sudură, cu sau fără casăci, trebuie să fie întărită cu un filtru de protecție și căruță de sudură.

Asigurați-vă că înainte de a utiliza apăratul să aveți înțeles cu privire la modul de utilizare și de întreținere.

Înainte de a utiliza apăratul de sudură, să găseșteți în apărătorul său câmpuri electromagnetice.

Orice curent electric care trece printr-un conductor induce un câmp electric și magnetic localizat. Curentul de sudură/țăiere induce un câmp electromagnetic în jurul cablurilor și a materialelor. Expunerea la câmpuri electromagnetice ar putea avea efecte care sunt neconoscute în prezent. Este posibil să se reducă expunerea la câmpurile electromagnetice inducute de sudura folosind instrucțiuni :

- Legați pe o lungime cât se poate de mare cablul portaelettrodi sau fusabilul cu cablul de return al apărătorului și izolați ambele cu bandă adezivă;

- Nu punctați cablul de sudură/țăiere în jurul corpului sau pe un alt;

- Operatorul nu trebuie să se găsească în buclă formată de circuitul de sudură – Plișați cablul portaelettrodi și fusabilul de sudură și cablul de return al apărătorului și păstrați-o;

- Operatorul nu trebuie să se găsească în apropiere de surse de curățenie în timpul utilizării apărătorului de sudură/țăiere.

Câmpuri electromagnetice pot interfere cu funcționarea unui implanțat (stimulator cardiac). Cei care au implanțuri active trebuie să-și consulte medicul înainte de orice operare de sudură/țăiere.

#### SK BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A NARIADENIA

Dávame Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto prístroja. Prístroj bude slúžiť k Vašej úplnej spokojnosti, ak budete dodržovať všetky požiadavky súčasného písomného súhlasu našej spoločnosti.

**UPOZORNENIE: Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prístroje, ktoré boli modifikované, ktoré sú výrobkom alebo súčasťou alebo súčasťou požiadavky zákazníka, či tretie strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu našej spoločnosti.**

**A) Údržba a oprava**

Pred každou vlnodlívou kontrolou a opravou sa uistite o tom, že prístroj je odpojený od elektrickej siete, a to izolovaním (pod výrazom izolovanie sa rozumie uzlovaci príslušenstvo a klobu, ktoré sú určené na oddeľenie prístroja od elektrickej siete) a na jeho udržiavanie bez napäcia).

Každých 6 mesiacov skontrolujte stav izolácie a stav správajúcich komponentov prístroja a elektrického príslušenstva, ale aj súčiasto, ohyne, kloby, plášť, kábel, konektory, predzložacie káble, dízalky na súčiasto, klesátko na elektriku alebo horáky...

Údržbu a alej koliek opravy musí vykonávať vyškolený odborník. Je však lepšie, ak poškodené súčiasto odvolať alebo vymeniť.

Pravidelne kontrolujte dostatočnosť izolácie a čistotu elektrických spojov.

**B) Pracovná stanica**

Používajte také dízalky elektród alebo horáky, ktoré sú bezchybné založené.

Pracovný prístroj by mal byť odizolovaný od zeme a od súčiastky, ktorá sa má zváriť (bezpečnostná príslušenstvo a clavu, suché obliečky, kožená záštra, atď.).

Nedotýkajte sa zároveň dízalky elektródy (alebo dýzy) a súčiastky.

#### C) Ochrana

Je veľmi nevhodné, aby si chránil oči pred oslepujúcim žiareniom (žiareniem neviditeľného spektra, infraradiačnému žiareniu).

Závlára maska (či už z príbehu alebo bez nej) musí mať vždy ochranný filter, ktorého stupenosť ochrany závisí od intenzity žiareniel oblasti.

Exhalatári pri závláre môžu byť nebezpečné, použite adekvátne ochranné prístroje (odvádzace zariadenia, kúly s privodom filterovaneho vzduchu...) .

#### D) Elektromagnetické polia

Elektrický prúd, ktorý prechádza vodičom indukuje elektrické alebo lokalizované magnetické pole. Prúd pri závláre/rezani indukuje elektromagnetické pole okolo kablov a prístrojov. Vystavenej sa posúvajú elektromagnetické pole by mohlo mať účinky, ktoré zástatne nie sú známe. Je možné, že v prípade vysokého posúvania elektromagnetických polí indukovávaných zdrojmi vodivodov a cievami nastane žiarenie.

Prieplatne je potrebné odvolať závláru, ktorá je v blízkosti zdroja prúdu počas práce závláre/rezania.

Elektromagnetické polia môžu narušiť fungovanie aktívneho implanátu (kardioimplantátor). Lúda s aktívnymi implanátmi sa musí pred každým závlárom/obrázom poradiť so svojim lekárom.